

Nr zlecenia DEKRA: PEK(L)WAR/16472/10/06/08
 Nr zlecenia/szkody: LU9100F(53/14986/09)/PAF10548
 Data zlecenia: 09-06-2010

DEKRA Polska - Centrala
 02-264 Warszawa, al. Krakowska 2A
 tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36

Zleceniodawca:
 Mariusz Milewicz
 Pekao Leasing
 ul. Puławska 182
 02-670 Warszawa

Rzeczoznawca: Andrzej Majewski

Kosztorys naprawy pojazdu

Dane pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu			Rodzaj nadwozia	
0043836	PORSCHE, 911 Carrera/Targa [996], 911 Carrera			CPE	
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	3387	300/221	manualna	99 962	2/4
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)	Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier srebrny/2-warstwowo metalizowany	
LU9100F	WP0AA299X1S623338	01-01-2001/2001			

Dane ogólne

Stawki godzinowe (netto)

Prace					
mechaniczne [zł]	blacharskie [zł]	lakiernicze [zł]	dodatkowe [zł]	elektryczne [zł]	tapicerskie [zł]
110,00	110,00	120,00	120,00	110,00	120,00

Baza danych: EurotaxGlass's / AZT

Indeks na części zamienne: 100 %
 Indeks na mat. lak.: 100 %

Koszty naprawy

Części zamienne

Nazwa elementu	Nr katalogowy	NS [%]	Cena [zł]
Dysza sprysk. reflektora L	9962833300		430,88
Dysza sprysk. reflektora R	9962833400		430,88
Opona tp			731,96

Robocizna

Nazwa elementu/operacji	Rodzaj oper.	Czas [rbg]	Koszt [zł]
Opona tp	WY	0,2	22,00
Lampa tylna kompletna R	RZ	0,2	22,00
Błotnik tylny kompletny R	NA	0,4	44,00

Lakierowanie

Nazwa elementu/operacji	Stopień	Czas [rbg]	Materiał [zł]	Razem [zł]
Lusterko zewnętrzne L	SP	0,9	12,10	120,10
Próg R	SP	0,9	12,10	120,10
Błotnik tylny K R	III	1,7	182,10	386,10
Kratka wewnętrzna zderzaka p V	II	0,9	12,60	120,60
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		2,3	69,20	345,20

Kalkulacja końcowa

Rodzaj kosztów	Czas [rbg]	Koszt [zł]	Normalia [zł]	Razem [zł]
Części zamienne		1 593,72	31,88	1 625,60
Robocizna	0,8	88,00		88,00
Lakierowanie	6,7	804,00	288,10	1 092,10
Koszt naprawy (netto)				2 805,70
VAT (22%)				617,25
Koszt naprawy (brutto)				3 422,95

Opis uszkodzeń

Nazwa elementu	Nr katalogowy	Rodzaj oper.	Opis uszkodzeń
Dysza sprysk. reflektora L	9962833300	WY	brak
Dysza sprysk. reflektora R	9962833400	WY	niekompletna
Opona tp		WY	ubytki materiału, na krawędzi bocznej
Obudowa lusterka zawr. L	99673161900G2L	NA	zarysowanie
Błotnik tylny kompletny R	99650396205GRV	NA	wgniecenia, łagodne, tył
Pokrywa Airbag czolowego pasażera		NA	odstaje od powierzchni deski rozdzielczej, różny odcień koloru w stosunku do koloru deski rozdzielczej.
Układ elektryczny/bezpieczniki		NA	podczas oględzin zaobserwowano szereg nieprawidłowości związanych prawdopodobnie z usterką ukl. elektrycznego/bezpieczników - tzn - brak świateł przednich, brak wentylacji, brak klimatyzacji, niesprawny mech. otwierania szyby drzwi pp - do weryfikacji serwisowej.
Praca silnika		NA	w zakresie wolnych obrotów nierównomierna - doweryfikacji serwisowej.
Układ hamulcowy		NA	podczas próby ruchowej stwierdzono niską skuteczność hamulców, pedał miękki - do weryfikacji serwisowej.
Tablica wskaźników		NA	podczas pracysilnika zapalone kontrolki ABS, brake wear, park, Airbag - do weryfikacji serwisowej.
Próg R	99650396400GRV	LA	odpryski lakieru, przód
Kratka wewnętrzna zderzaka p		LA	odpryski lakieru, głębokie zarysowanie, pojedyncze, góra
Okladzina zderzaka	99650531104G2X		zarysowanie, łagodne, tył
Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	99653101104GRV		zarysowanie, łagodne, tył

Uwagi odnośnie przeprowadzonych napraw blacharsko-lakierniczych

Nazwa elementu	Nr katalogowy	gr. pow. lak. [um]	Opis uszkodzeń
Błotnik L	99650303101GRV	1770	
Błotnik R	99650303204GRV	1870	
Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	99653101104GRV	279	
Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	99653101204GRV	1250	

Błotnik tylny kompletny L	99650396105GRV	ponad 3 mm	
---------------------------	----------------	------------	--

WY - wymiana, NA - naprawa, TS - naprawa (uszcz. średnie), TM - naprawa (uszcz.mocne), SP - sprawdzenie, R - regulacja, P - pomiar, KD - dodatkowe koszty, W - wyważenie, RZ - wy-izamontowanie, NS - amortyzacja %, L - lakierowanie -> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt. części nowe, K1N - tworzywa szt. części nowe, K1G - tworzywa szt. części nowe, K2 - tworzywa szt. wierzchnie, K3 - tworzywa szt. po naprawie

Uwaga:

EurotaxGlass's nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części zamiennych na podstawie zamieszczonych w programie numerów producenta.